

VOGLHOFFER

KUNSTTISCHLERMEISTER – MÖBELRESTAURATOR

A-4311 Schwertberg – Aisttalstr. 3 – Tel.: 07262 / 62 675 Fax.Dw: 14 – www.voglhofer.at - office@voglhofer.at

Restaurierung eines Kabinettschranks aus dem 17. Jhd.: 4625 Offenhausen

Bestandsaufnahme:

Holzart: Weichholz mit 5 mm Sägeschnittfurniere in Nuß.- und Ahornholz
Höhe: 1100 mm
Breite: 800 mm
Tiefe: 320 mm



Kabinettschrank vor der Restaurierung mit Außenansicht und Innenansicht

Innenseite:

Ausgestattet mit 20 Laden und einer Türe, öffnet man diese so kommen noch zusätzliche 6 kleinere Laden zum Vorschein. An der Türfront ist eine Sägeschnittintarsie eingearbeitet. Die Türen sind mit einer Rahmenüberplattungsbauweise verarbeitet, die Füllungen sind mit einem Nutsystem integriert und an der Sichtseite mit Flamleisten befestigt. Sämtliche Ladenfronten sind ebenfalls mit Flamleisten abgeschlossen. Der gesamte Innenkorpus ist aus Weichholz verarbeitet. Die Abschlußkanten der Travers und Seitenteile sind mit Sägeschnittfurniere aufgedoppelt. Die Oberfläche der Innenladen ist in Naturholz belassen. Die Oberfläche der gesamten Sichtflächen weisen einen Wachsüberzug vor, wobei diese sichtlich nicht Original sei, erkennbar an Flächen (im Original waren die Flächen wesentlich dunkler, das ergeht an den Holzvertiefungen und Übergänge von Fläche zur Schruppleiste hervor)



Detail vom Innen

Beschläge:

Sämtliche Schlösser, Schlüssel, Laden-, Hebe-, Zier- und Türbeschläge sind aus der Zeit, weisen Ziselierungsarbeiten vor. Beim Türschloß sind zusätzlich Gravurarbeiten mit vorhanden. Die Beschlags-oberflächen sind stark abgenützt und verunreinigt.



Detail von Beschläge

Außenseite:

Die gesamte Außenfläche ist mit einer Sägeschnittfurniere aufgedoppelt. An den Türfüllungen sind einfache Einlegearbeiten, mit Schruppleisten stabilisiert, angebracht. Ein aufgesetztes Flächenornament in Sägetechnik (ca. 5 mm) schließt an den Schruppleisten an. Am oberen Querfries ist ebenfalls eine einfache Einlegearbeit mit "1 GF 6 < 3 ST 5" eingearbeitet. An den durchgehenden Seitenflächen sind je zwei rechteckige Rahmen aufgesetzt. Die Profilierungsumrandung ist teilweise aus Weichholz und Nußholz verarbeitet. Statt des oberen Bodens ist ein Tür mit Ablagefläche eingearbeitet. Die Oberfläche der gesamten Sichtflächen weisen einen Wachs.- Harzüberzug vor, ob dieser noch Original ist, wird in Frage gestellt. Die Oberfläche ist stark verunreinigt und weist flächenmäßige Farbunterschiede auf.



Detail von Außen

Schäden:

Durch Holzschwund ziehen sich Rißschäden an den Seiten und Türfronten durch. Ebenso Schwundrisse an den Übergängen, bei Füllung zur Profilierung. An der Innentüre hebt sich die Einlegearbeit vom Untergrund ab. An den Außenflächen heben sich Furnierflächen vom Untergrund ab. Bei den Einlegefüllungen ist dies ebenso der Fall. Gesimsteile sind teilweise locker. Beschlagteile sind teilweise locker. Unsachgemäße Ausbesserungsarbeiten sind vorhanden. Der gesamte Unterbau ist nicht vorhanden. Die gesamte Oberfläche ist stark abgenützt, fleckig und verunreinigt.

Restaurierung:

Kabinettschrank:

Der Korpus wurde zerlegt, sämtliche Beschlagteile wurden abmontiert bis auf die Ladenbeschläge. Die gesamten Korpusflächen wurden mit einer Mischung von Alkohol und Aceton gereinigt. Danach wurden sämtliche Rißschäden verleimt und geschlossen. Sämtliche Furnierschäden wurden ergänzt, stabilisiert und verleimt. Fehlstellen wurden ergänzt. Nach diesen Arbeitsvorgängen wurde die Oberfläche mit einem Naßschleifkorn (1200) geglättet. Leimüberschüsse wurden mit Wasser entfernt. Die Oberfläche wurde mit einem Schleiföl eingelassen um die Farbgebung zu erzielen. Sämtliche Neuteile wurden farblich angeglichen. Die gesamte Oberfläche wurde mit einem Öl- Harzaufbau verarbeitet. Der Abschluß wurde mit einer Wachs- Harzmischung veredelt.

Sämtliche Beschlagteile wurden gerichtet und gereinigt, danach wieder montiert.



Detail von Reinigungsproben





Detail von Reinigungsproben



Detail der Oberflächenbearbeitung

Untergestell:

Das gesamte Untergestell wurde neu angefertigt. Die Formen wurden aus diversen Fachbücher übernommen. Die Farbgebung wurde zum Altbestand angeglichen. Die Oberflächen wurde ebenso wie der Oberteil angefertigt.



Detail von Neuanfertigung des Untergestelles



